

Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

Číslo komunikace: I/23	Název stavby: ŘSD Jihlava
Typ poruchy: studenaBalena	GPS poloha: 49.204948484991554, 15.784696340506347
ID opravy:	
Počasí: Teplota: 2.47 °C Tlak: 1020 Hpa Vlhkost vzduchu: 89 %	Teplota vozovky: 2°C
Datum a čas zahájení opravy: 27.02.2025 21:35:32	Datum a čas ukončení opravy: 27.02.2025 22:34:42
Typ směsi: ACO11	Teplota hrany poruchy: 145°C
Záruka: Záruka poskytnuta	Rovinnost opravy po hutnění: TKP7
Fotografie před zahájením opravy: 	Fotografie po ukončení opravy: 
Rozměr opravy: 1 x 600 x 800 mm	Popis opravy: Oprava výtluku v PJP směr Jihlava. Hloubka 5 cm.
Opravu provedl: N6-Novák, Zaveriukha, Kokhan	Zhotovitel: FMH, s.r.o.
Opravu převzal:	Objednatel: ŘSD Jihlava
Dne: Podpis:	

Protokol o provedení kontroly kvality vysprávkvy technologií mikrovlnného ohřevu

ID Opravy N/A	Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení) ŘSD Jihlava, I/23, 27.02.2025 22:34:42	
Kontrolu provedl Tomáš Vacula, Tomáš Knot	Datum kontroly 15.09.2025	Stáří opravy 6 měsíců

Vizuální posouzení

Foto po opravě



Posouzení textury

Rovnoměrná

Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

(Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy v pořádku

Foto při kontrole



Posouzení zhutnění

Zhutněno

Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

(Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)

Příčně

3, 0, 3

Oprava splňuje limity rovinatosti

Podélně

4, 1, 0

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

Poznámky

Jednoohřevová oprava splňuje technické podmínky. Odchylka rovinatosti nepřesahuje 4 mm. Oprava neobsahuje žádnou trhlinu.