

Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

Číslo komunikace: Opatovská směr Chodov	Název stavby: TSK PRAHA
Typ poruchy: Výtluk	GPS poloha: 50.02543313661958, 14.51624267983832
ID opravy:	
Počasí: Teplota: 5.57 °C Tlak: 1015 Hpa Vlhkost vzduchu: 70 %	Teplota vozovky: 5°C
Datum a čas zahájení opravy: 08.03.2024 11:10:16	Datum a čas ukončení opravy: 08.03.2024 14:06:16
Typ směsi: SMA11	Teplota hrany poruchy: 145°C
Záruka: Bez záruky – porucha v podloží	Rovinnost opravy po hutnění: neměřeno
Fotografie před zahájením opravy: 	Fotografie po ukončení opravy: 
Rozměr opravy: 2 x 600 x 800 mm	Popis opravy: Oprava v pravém jízdním pruhu u středové přerušované čáry
Opravu provedl: Knot-Margitics-Dargevuch	Zhotovitel: FMH, s.r.o.
Opravu převzal:	Objednatel: INPROS PRAHA a.s.
Dne: Podpis:	

Protokol o provedení kontroly kvality vysprávký technologií mikrovlnného ohřevu

ID Opravy N/A	Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení) TSK PRAHA, Opatovská směr Chodov, 08.03.2024 14:06:16	
Kontrolu provedl Jan Dedek, Tomáš Vacula	Datum kontroly 05.09.2025	Stáří opravy 1 rok a 6 měsíců

Vizuální posouzení

Foto po opravě



Posouzení textury

Rovnoměrná

Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

(Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy mírně poškozené

Foto při kontrole



Posouzení zhutnění

Přehutněno

Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

(Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)

Příčně

7, 3, 3

Oprava splňuje limity rovinatosti

Podélně

2, 2, 4

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

Poznámky

Vysprávka sestávající z dvou ohřevů splňuje veškeré podmínky dle technických podmínek.