

Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

Označení komunikace: I/34 směr Humpolec	Správce: ŘSD správa Jihlava
Typ poruchy: Vysprávka	GPS poloha: 49.5542057627531, 15.4320707917213
ID CEV: 721024	Teplota: 6°C
Datum a čas zahájení opravy: 19.03.2025 12:54:23	Datum a čas ukončení opravy: 20.03.2025 11:24:44
Použitá směs: ACO11	Typ rovinnosti: Neměřeno
Počet ohřevů: 5	Typ záruka: NE - víceohřevová oprava
Fotografie při zahájení opravy: 	Fotografie po dokončení opravy: 
Složení směny: Knot Tomáš Cherevko Oleksandr, Kalashnyk Yevhen, Maksymchuk Bohdan	Poznámka: Oprava v PJP.

Zhotovitel: FMH s.r.o.	Opravu převzal:
Dne: Podpis:	Dne: Podpis:
Objednatel: ŘSD správa Jihlava	
Dne: Podpis:	

Protokol o provedení kontroly kvality vysprávkvy technologií mikrovlnného ohřevu

ID Opravy

721024

Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení)

ŘSD správa Jihlava, I/34 směr Humpolec, 20.03.2025 11:24:44

Kontrolu provedl

Tomáš Vacula, Tomáš Knot

Datum kontroly

15.09.2025

Stáří opravy

5 měsíců

Vizuální posouzení

Foto po opravě


Posouzení textury

Rovnoměrná

Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

(Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy v pořádku

Foto při kontrole


Posouzení zhutnění

Přehutněno

Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

(Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)
Příčně

Horní: 8, 2, 0, 9, 2, 0, 11, 2, 0 Dolní: 0, 14, 0, 0, 12, 0

Oprava splňuje limity rovinatosti

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

Podélně

Horní: 0, 4, 2, 0 Dolní: 1, 3, 1

Poznámky

Oprava skládající se z dvouohřevu a tříohřevu je ve vyjeté koleji (způsobeno vysokým provozem), proto měřené hodnoty rovinatosti dosahují hodnot 12, 14 mm v příčném směru. Ve vysprávce není však znatelné poškození.