

Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

Číslo komunikace: Hornoměřcholupská směr Hostivař	Název stavby: TSK Praha
Typ poruchy: Výtluk	GPS poloha: 50.0458556064807, 14.567057055795997
ID opravy:	
Počasí: Teplota: 18.71 °C Tlak: 1023 Hpa Vlhkost vzduchu: 83 %	Teplota vozovky: 15°C
Datum a čas zahájení opravy: 18.07.2024 07:58:15	Datum a čas ukončení opravy: 18.07.2024 12:30:48
Typ směsi: ACO11	Teplota hrany poruchy: 145°C
Záruka: Bez záruky - v okolí výtluku mnoho prasklin	Rovinnost opravy po hutnění: nemereno
Fotografie před zahájením opravy: 	Fotografie po ukončení opravy: 
Rozměr opravy: 6 x 600 x 800 mm	Popis opravy: Oprava výtluku v PJP
Opravu provedl: Vacula + Rurka + Abramov	Zhotovitel: IWME, a.s.
Opravu převzal:	Objednatel: INPROS Praha a.s
Dne: Podpis:	

Protokol o provedení kontroly kvality vysprávkvy technologií mikrovlnného ohřevu

ID Opravy		Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení)	
N/A		TSK Praha, Hornoměřcholupská směr Hostivař, 18.07.2024 12:30:48	
Kontrolu provedl		Datum kontroly	Stáří opravy
Jan Dedek, Tomáš Vacula		08.08.2025	1 rok

Vizuální posouzení

Foto po opravě



Posouzení textury

Rovnoměrná

Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

(Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy v pořádku

Foto při kontrole



Posouzení zhutnění

Zhutněno

Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

(Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)

Příčně

0, 4, 1, 0, 5, 0, 1, 1, 1

Oprava splňuje limity rovinatosti

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

Podélně

3, 2, 1, 2, 2

Poznámky

6-ti ohřevová oprava splňuje technické podmínky. Maximální odchylka nepřesahuje 5 mm.