

Záznam o opravě poruchy vozovky mikrovlnnou technologií FUTTEC

Číslo komunikace: Milanská směr Horní Měcholupy	Název stavby: TSK Praha
Typ poruchy: Výtluk	GPS poloha: 50.042754733734924, 14.554192001458835
ID opravy:	
Počasí: Teplota: 25.92 °C Tlak: 1016 Hpa Vlhkost vzduchu: 55 %	Teplota vozovky: 25°C
Datum a čas zahájení opravy: 12.08.2024 12:04:33	Datum a čas ukončení opravy: 12.08.2024 13:15:01
Typ směsi: ACO11	Teplota hrany poruchy: 145°C
Záruka: Bez záruky - v okolí výtluku mnoho prasklin	Rovinnost opravy po hutnění: nemereno
Fotografie před zahájením opravy: 	Fotografie po ukončení opravy: 
Rozměr opravy: 1 x 600 x 800 mm	Popis opravy: Oprava výtluku v PJP
Opravu provedl: Vacula + Maksymchuk + Rurka + Cherevko	Zhotovitel: FMH, s.r.o.
Opravu převzal:	Objednatel: INPROS Praha a.s
Dne: Podpis:	

Protokol o provedení kontroly kvality vysprávkvy technologií mikrovlnného ohřevu

ID Opravy	Oprava (správce, komunikace, datum a čas ukončení)	
N/A	TSK Praha, Milanská směr Horní Měcholupy, 12.08.2024 13:15:01	
Kontrolu provedl	Datum kontroly	Stáří opravy
Jan Dedek, Tomáš Vacula	08.08.2025	11 měsíců

Vizuální posouzení

Foto po opravě



Posouzení textury

Rovnoměrná

Posouzení rovinatosti

Podélná i příčná vyhovující

(Interní) posouzení stavu okolí opravy

Okolí opravy v pořádku

Foto při kontrole



Posouzení zhutnění

Zhutněno

Trhliny v opravě

Nejsou žádné trhliny

(Interní) posouzení významu opravy v době realizace

Vhodná metoda opravy

Měřená rovinatost 2 m latí (v mm)

Příčně

1, 7, 9

Oprava splňuje limity rovinatosti

Podélně

4, 0, 1

Nebylo provedeno měření zhutnění (Troxler)

Nebyl proveden vývrt

Poznámky

Technické podmínky opravy mikrovlnou technologií jsou splněny. Maximální odchylka v rovinatosti je 9 mm, kvůli vyjeté koleji ve vozovce.